#### ООО «АКУСТИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

ОКП 42 7612

# ТОЛЩИНОМЕР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ А1207 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ АПЯС.412231.007 МП

С изменением № 1

**УТВЕРЖДАЮ** 

Руководитель

ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС»

В.Н. Яншин

«30» августа 2011 г.

Москва – 2011

# СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	3
3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ	3
4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ	4
5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ	4
6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	4
7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ	
8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ	5
9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ	6
ПРИЛОЖЕНИЕ А	7

#### 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая методика распространяется на толщиномер ультразвуковой A1207 (далее по тексту — толщиномер или прибор), выпускаемый по техническим условиям АПЯС.412231.007 ТУ, и устанавливает методику его первичной и периодической поверок.

Межповерочный интервал – 1год.

#### 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей методике использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- ГОСТ 8.395-80 ГСИ. Нормальные условия измерения при поверке. Общие требования.
- ГОСТ 12.3.019-80 Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности.
  - ПР 50.2.006-94 ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений.

#### 3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблипа 1

Наименование операции	Номер пункта	Обязательность проведения операции при поверке	
	методики	первичной	периодичес- кой
1 Внешний осмотр	8.1	+	+
2 Опробование	8.2	+	+
3 Проверка диапазона измерения толщины и пределов допускаемой абсолютной погрешности	8.3	+	+
4 Определение геометрических характеристик контрольного образца	8.4	+	+

#### 4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

Перечень применяемых средств измерения, контроля и вспомогательного оборудования приведен в таблице 2.

Таблипа 2

Наименование	Тип или обозначение	Параметры	Погрешность	Номер пункта методики
Комплект мер толщины	KMT 176M-1	Диапазон толщин	от 0,3 до 0,7%	8.3
(регистрационный номер	(набор № 1	образцов:	по эквивалентной	
Государственного реестра	ХФПИ.5.170.026,	по стали	ультразвуковой	
6578-78)	набор № 2	от 0,2 до 100,0 мм	толщине	
	ХФПИ.5.170.028,			
	набор № 3			
	ХФПИ.5.170.028-01)			
Прибор универсальный для	DMS 1000	диапазон	пределы	8.4
измерений длины		измерения:	допускаемой	
(регистрационный номер		0 - 100 mm,	погрешности	
Государственного реестра			$\pm (0.2 + L/1000)$ MKM,	
36001-07)			где L в мм	

Примечание — Допускается применять другие средства поверки, имеющие свидетельства о поверке и обеспечивающие определение метрологических характеристик с требуемой точностью.

#### 5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

Поверку должны проводить лица, аттестованные в качестве поверителей, освоившие работу с прибором и используемыми средствами поверки, изучившие настоящую методику и эксплуатационные документы на средства поверки и прибор.

#### 6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки прибора должны соблюдаться требования безопасности по ГОСТ 12.3.019-80, а также требования безопасности, указанные в эксплуатационной документации на поверяемый прибор и используемые средства поверки.

#### 7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

При проведении поверки должны быть соблюдены нормальные условия согласно ГОСТ 8.395-80:

- температура окружающего воздуха  $(20 \pm 5)$  °C;
- относительная влажность от 30 до 80 %;
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа.

Внешние электрические и магнитные поля должны отсутствовать, либо находиться в пределах, не влияющих на работу прибора.

Поверяемый прибор и средства поверки должны быть подготовлены к работе в соответствии с эксплуатационными документами на них.

#### 8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

#### 8.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено:

- соответствие комплектности и маркировки поверяемого прибора эксплуатационной документации на него;
- соответствие прибора требованиям безопасности, изложенным в эксплуатационной документации на него;
- отсутствие механических повреждений комплекта поверяемого прибора, влияющих на его метрологические характеристики.

#### 8.2 Опробование

Выполнить все операции по подготовке прибора к работе согласно руководству по эксплуатации. Включить прибор. При этом на дисплее прибора должно появиться изображение. Проверить действие всех клавиш прибора согласно руководству по эксплуатации.

8.3 Проверка диапазона измерения толщины и пределов допускаемой абсолютной погрешности

Проверку диапазона измерения толщины и пределов допускаемой абсолютной погрешности проводить следующим образом.

- 8.3.1 Взять из комплекта КМТ 176М-1 стандартный образец, толщина которого соответствует нижней границе диапазона измерений.
  - 8.3.2 Установить на образец преобразователь через слой контактной смазки.
- 8.3.3 Выполнить пять измерений и результат определить как среднее арифметическое полученных результатов измерений.
  - 8.3.4 Абсолютную погрешность  $\Delta$ , мм, вычисляют по формуле

$$\Delta = X_{cp} - X,\tag{1}$$

где  $X_{cp}$  - среднее арифметическое пяти результатов измерения в проверяемой точке, мм;

X - значение толщины образца, указанное в свидетельстве об его аттестации, мм.

- 8.3.5 Провести испытания по пунктам 8.3.2-8.3.4 на стандартных образцах из комплекта КМТ 176М-1 толщиной 1, 10 и 25 мм, а также на образце, толщина которого соответствует верхней границе диапазона измерений.
- 8.3.6 Результаты поверки считаются положительными, если для каждого образца абсолютная погрешность не превышает  $\pm (0.005 \cdot X + 0.1)$  мм, где X-измеряемая толщина.

- 8.4 Определение геометрических характеристик контрольного образца
  - 8.4.1 Проверка толщины и диаметра контрольного образца

Провести по 5 - 10 измерений толщины контрольного образца.

Определить среднее арифметическое результатов наблюдений  $h_{cp}$  по формуле

$$h_{cp} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} h_i \tag{2}$$

где  $h_i$  - результат i-го наблюдения.

Определить пределы допускаемой основной погрешности по формуле

$$\Delta_{cnvq} = t\sigma,$$
 (3)

где t – коэффициент Стьюдента. При доверительной вероятности Р=0,95 и числе наблюдений n = 10, t = 2,28;

σ - среднее квадратичное отклонение результата измерений, определяемое по формуле

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (h_i - h_{cp})^2}{n(n-1)}},$$
(4)

где  $h_i$  – i-й результат измерения;

 $h_{cp}$  — среднее арифметическое результата измерений;

n - число измерений.

Погрешность определяется по формуле 
$$\Delta = \sqrt{\Delta_{cnyy}^2 + \Delta_{cucm}^2} \;, \tag{5}$$

где  $\Delta_{cucm}$  – погрешность СИ.

Аналогично провести измерения диаметра контрольного образца.

Результаты поверки считаются положительными, если размеры контрольного образца находятся в пределах:

- толщина образца  $3,50 \pm 0,05$  мм;
- диаметр образца не менее 30,0 мм.

#### 9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

Результаты поверки прибора заносят в протокол, форма которого приведена в приложении А.

При положительных результатах поверки на прибор выдается свидетельство о поверке в соответствии с требованиями ПР 50.2.006-94.

В случае отрицательных результатов поверки на прибор выдается извещение о непригодности с указанием причин в соответствии с требованиями ПР 50.2.006-94.

### приложение а

(рекомендуемое)

### ПРОТОКОЛ

# поверки толщиномера

Тип	п Заводской номер №						
Предприятие-изготовитель							
Прибор принадлежит							
Поверка проводилась приборами и	образцовыми средств	ами					
Поверку проводил	<b>«</b>	<b>»</b>	20 г.				
Результаты поверки:	_						
1 Внешний осмотр							
1.1 Результаты осмотра							
1.2 Заключение о пригодности к	дальнейшей поверке						
2 Опробование							
2.1 Результаты опробования							
Заключение о пригодности	К						
дальнейшей поверке							
2.2 Passara manual managara							
2.2 Результаты поверки							
-	Допускаемые	Действительные					
Поверяемые параметры	значения	значения	Вывод				
- диапазон измерения							
толщины, мм;							
- пределы допускаемой							
абсолютной погрешности							
измерения толщины, мм;							
•							
- толщина контрольного							
образца, мм.							
Заключение о пригодности к эксплуатации							
ошино непис о пригодности к экспл	уштиции						
Подпись поверителя							
подпись поверителя							