

Experience of Thermal Inspection in Petroleum Processing

F. G. Akhundov

Приводятся примеры использования метода инфракрасной термографии применительно к объектам нефтеперерабатывающей промышленности. Показано, что использование этого метода способствует раннему обнаружению дефектов и, благодаря их своевременному устранению, – увеличению срока эксплуатации оборудования и соответственно сокращению расходов на капитальный ремонт.

Опыт применения теплового контроля в нефтепереработке

68

Стремительное развитие в последнее время методов НК, все более обширное применение их в производстве и, в первую очередь, как методов выявления дефектов на ранней стадии их развития дает возможность надежнее предотвращать незапланированные аварийные выходы оборудования из эксплуатации. Одним из таких методов является динамично развивающийся метод инфракрасной термографии.

В нефтеперерабатывающей отрасли этот метод по сравнению с другими методами НК применяется относительно недавно. По существу методические указания по его применению на оборудовании нефтехимического комплекса еще не разработаны. Поэтому было решено провести термографическое исследо-

вание при помощи тепловизора марки TH-9100 с неохлаждаемой балометрической матрицей производства японской компании NEC с целью выявления наиболее оптимальной методики контроля конкретного оборудования.

Первым объектом термографического исследования (оно проводилось в облачную погоду при температуре воздуха $+29^{\circ}\text{C}$, относительной влажности 60 % и скорости ветра 2 м/с) был подвергнут насосный парк установки первичной перегонки нефти ЭЛОУ-АВТ-2. При этом на корпусе одного из насосов марки SULZER ZE-80-3400 (рис. 1а) с эксплуатационными параметрами: $Q = 102 \text{ м}^3/\text{ч}$, $P = 12,2 \text{ кгс}/\text{см}^2$, $n = 2965 \text{ об}/\text{мин}$, перекачиваемый продукт Дизель $t = 242,3^{\circ}\text{C}$ в частях опоры подшипников был обнаружен ненормативный перегрев поверхности (рис. 1б), не типичный для данной части насоса и превосходящий нормативный предел (согласно ОТУ-78 п. 2.5.8 температура подшипникового узла не должна превышать 60°C).

Температура охлаждающей жидкости на входе в систему охлаждения насоса согласно регламента должна быть не более $25 - 30^{\circ}\text{C}$. Анализ линейного профиля термограммы, на которой отчетливо видно падение температуры при пересечении профильной линии трубы подачи охлаждающей жидкости до значения, указанного в регламенте по эксплуатации насосного агрегата (рис. 1в), показывает, что отклонений или нарушений нормального функционирования системы охлаждения нет.

На основании термографического исследования было сделано предположение о том, что с большой вероятностью у

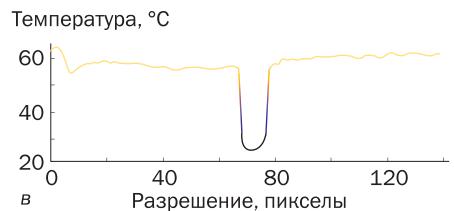
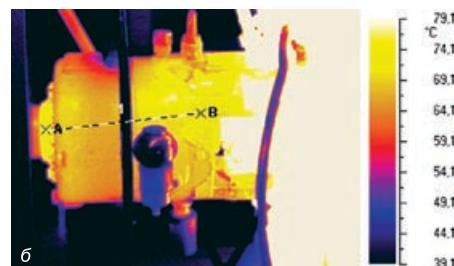


Рис. 1. Общий вид (а); термограмма поверхности (б) и линейный профиль термограммы (в) насоса

данного насоса вышли из строя подшипники качения. Наши предположения косвенно подтверждалась «металлическим» шумом при работе насоса. Для установления причин было принято решение об остановке данного насоса. В результате детальной проверки наши предположения полностью подтвердились: дефектными (а правильней сказать – пришедшими в аварийное состояние) оказались вну-

Об авторе

**Ахундов
Фаик Гюльмамед оглы**

Начальник отдела технического надзора НПЗ «Азернефтьяг» Госнефтекомпании Азербайджана. Общий стаж работы в НК 10 лет, II уровень SNT-TC-1A по RT, UT, MPI, а также II уровень по EN 4179, EN 473, EASA AMC 145.A.30.(f)4.

тренние кольца подшипников качения, на которых образовались крупные раковины, явившиеся причиной неплавного скольжения частей подшипника (рис. 2). Вследствие этого происходил недопустимый сверхнормативный нагрев подшипников, которые в свою очередь оказывали температурное воздействие на корпус насоса, из-за чего возникала реальная угроза возгорания насосного агрегата.



теплообменного узла Е-303АВ. Цель исследования заключалась в определении точности работы механических и электронных уровнемеров марок LT-311 IZZZEB-DEA и LG-311 SRG-1, установленных на емкости после проведения ремонтных работ. После получения термографического изображения был проведен геометрический замер термической ватерлинии (рис. 3б) и вычислен



Рис. 2. Повреждения на внутренних кольцах подшипников качения

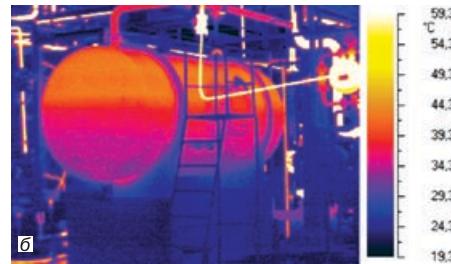


Рис. 3. Буферная емкость и ее термограмма





Рис. 5. Восточная часть печи и ее термограмма

Спецификой нефтеперерабатывающей промышленности является применение в технологическом процессе большого количества емкостей и резервуаров разного объема. Это оборудование, в свою очередь, оснащено разнообразной контрольной аппаратурой, которая помогает персоналу следить за техническими параметрами, определяющими поддержание нормального режима эксплуатации. Одним из видов контрольной аппаратуры являются уровнемеры, которые стали следующим объектом исследования. Исследование подверглась емкость D-301 (рис. 3а) этой же технологической установки вместимостью 9000 л с рабочим давлением 1,0 кгс/см² и температурой продукта (техническая вода) + 90 °C. Данная емкость является буферной емкостью для сбора технической воды, служащей для охлаждения

объема содержащейся на данный момент времени воды. Полученные результаты совпали с показаниями уровнемеров.

Наряду с емкостями немаловажную роль в процессе нефтепереработки играет и запорная арматура. В случае ее нештатной работы существенно падает качество выпускаемой продукции, не говоря уже о потенциальной возможности загрязнения окружающей среды и опасности возгорания на предприятии. Так на одной из технологических установок у персонала возникли подозрения, что вентиль и обратный клапан, установленные на нагнетательной линии одного из насосов, пропускают, и продукт попадает в байпасную линию. Технические данные запорной арматуры и насоса: вентиль $D_{\text{кл}} = 40 \text{ мм}$, $P_{\text{кл}} = 60 \text{ кгс/см}^2$; насос $Q = 260 \text{ м}^3/\text{ч}$, $P = 7,02 \text{ кгс/см}^2$; перекачиваемый продукт Дизель с $t = 261 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

Съемка этого узла проводилась в пасмурную погоду при температуре воздуха + 35 °C и относительной влажности 60 % под углом измерения 10° с расстояния 2 м (рис. 4). При анализе термограммы и ее температурного профиля наблюдается полное падение температуры после запорного вентиля. Это дает основание предположить, что вентиль находится в исправном состоянии. При проведении

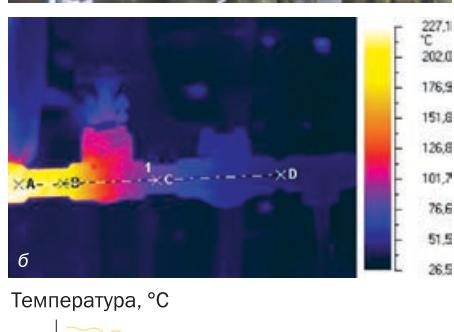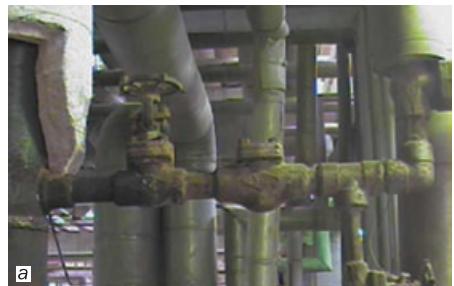

Температура, °C

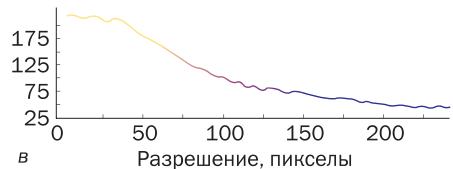


Рис. 4. Вентиль с обратным клапаном (а), термограмма узла (б) и температурный профиль (в)

профилактических работ на установке данный узел был подвергнут ревизии, и наше заключение получило свое подтверждение.

Важной составной любой технологической установки по переработке нефти является технологическая печь для подогрева нефти. Особенностью ее эксплуатации являются очень жесткие условия работы. С одной стороны, это поток нефти, движущийся с большой скоростью и под высоким давлением по змеевику печи, а с другой – термическое воздействие на этот змеевик внутри печи. Для того, чтобы уменьшить термическое воздействие на стены, пол и свод печи, а также уменьшить теплопотери, изнутри печь покрывают изоляционным слоем, который в силу жестких условий работы со временем разрушается. Цель термографического исследования этого оборудования – выявить разрушение теплоизоляционного слоя печи атмосферного блока установки ЭЛОУ-АБТ-2 в процессе эксплуатации. Эксплуатационные параметры печи: производительность 2 млн. тонн в год, температура в камере радиации

850 °C, температура в камере конвекции 343 °C, число потоков 4, число форсунок 10, изоляция – керамический фибер толщиной 76,2 мм, габаритные размеры печи 3160 × 13735 × 12257 мм.


При проведении термографической съемки (рис. 5, 6) в сентябре 2008 г. (печь эксплуатировалась при температуре воздуха + 30 °C, относительной влажности 70 %, расстояние до объекта



в эксплуатацию в 1994 г.) и повышению температур на поверхности печи было сделано предположение, что частично изоляционный слой разрушен со всех сторон. На основании термограмм и их анализа были разработаны рекомендации по устранению данных дефектов.

В январе – феврале 2009 г. на данной установке был проведен капитальный ремонт, в том числе и технологической

Приведенные примеры не претендуют на стопроцентное выявление дефектов на оборудовании, применяемом в нефтеперерабатывающей промышленности, но все же это еще один маленький шаг в сторону раннего обнаружения дефектов и своевременного их устранения, что способствует увеличению срока эксплуатации оборудования и, соответственно, сокращению расходов на капитальный ремонт.

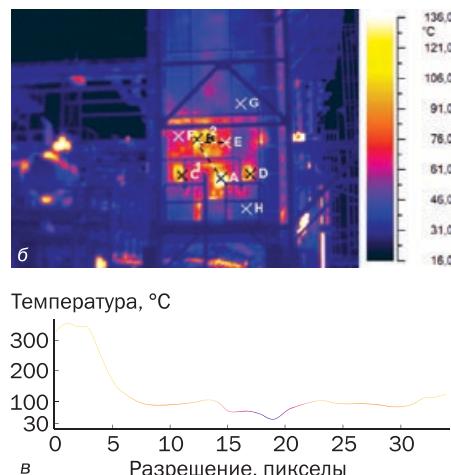

составляло 20 м, угол измерения – 30°). Были выявлены значительные зоны повышенной температуры в различных частях печи (рис. 6). По состоянию аномальных температурных зон с учетом длительного срока эксплуатации без капитального ремонта (установка введена

печи. Все выводы, сделанные при обследовании печи в сентябре, были подтверждены визуально (рис. 7) при составлении отбраковочных актов.

Литература

1. Методика инфракрасной диагностики тепломеханического оборудования. РД 153.34.0-20.364-00. – М.: ОРГРЭС, 2000.
2. Основные положения методики инфракрасной диагностики электрооборудования и ВЛ. РД 153-34.0-20.363-99.

Статья получена 30 сентября 2009 г.

000 «НПК «ЛУЧ»

Россия, 143930, Московская область,
г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ш. Ильича, д. 1
Тел./факс: (495) 22-99-600 (многоканальный)
Тел.: (495) 961-09-03
E-mail: luch@luch.ru <http://www.luch.ru>
Интернет-магазин: <http://www.td-luch.ru>

СУПЕР ЦЕНА!

99 999 руб.

С наступающим 2010 годом!

для левшей и правшей

ПЕЛЕНГ™ является зарегистрированной торговой маркой НПК «ЛУЧ»
Поворот изображения защищен патентом РФ №35886

**ДЕФЕКТОСКОП УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ПЕЛЕНГ™ - 115**

КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ СЕБЯ ДЛЯ

ООО НТЦ «Эксперт» - российский партнер «Тэсто Рус»
тел./факс: (495) 660 49 68 тел.: (495) 972 88 55
www.ntcexpert.ru info@ntcexpert.ru